


改善箇所説明図

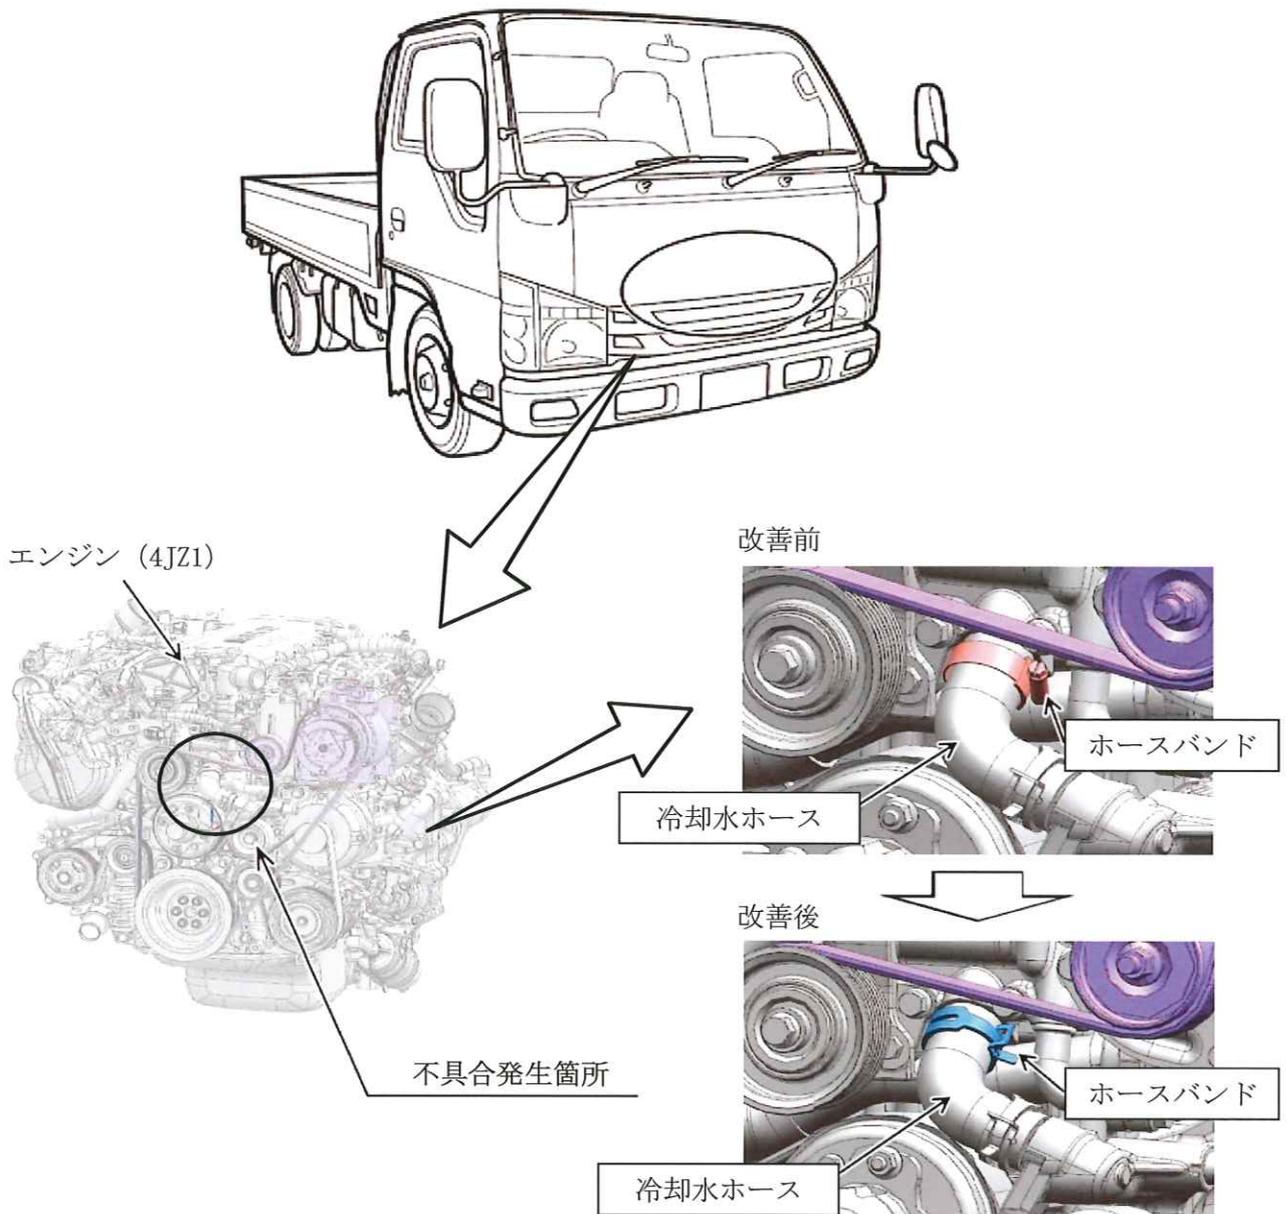

小型トラックの冷凍機架装車において、サーモスタットハウジングと冷却水ホースを固定しているホースバンドの締め付け作業が不適切なため、ホースバンドの締め付けトルクが徐々に低下し、最悪の場合、ホースより冷却水が漏れオーバーヒート警告灯が点灯するおそれがある。

改善の内容
全車両、ホースバンドを対策品に交換し、ホースを新品に交換する。

識別 : 助手席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートに識別シール (青色) を貼付する。

注 : は、措置する部品を示す。