


改善箇所説明図

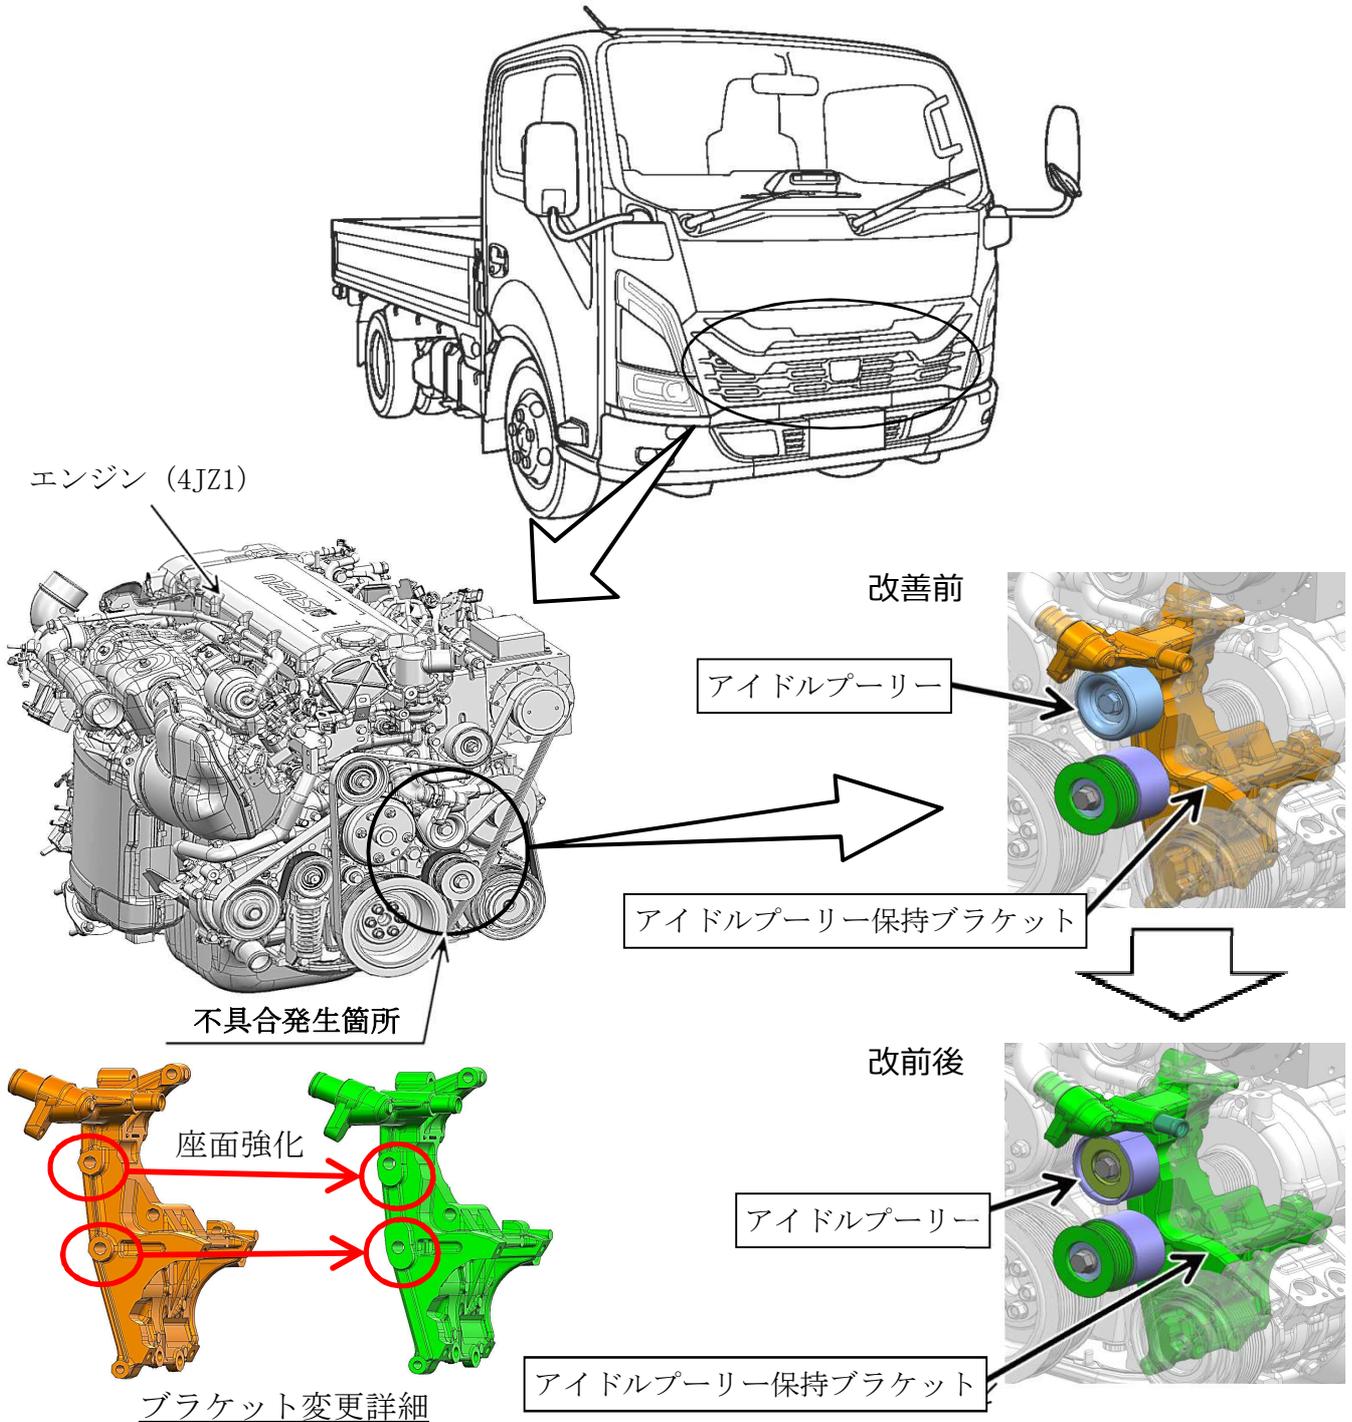

冷凍機架装車のアイドルプーリー保持ブラケットにおいて、部品選択が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、アイドルプーリー保持ブラケットが損傷し、アイドルプーリーのガタ付きが発生し、冷却ファンベルトが外れ、チャージランプの点灯およびオーバーヒートとなるおそれがある。

改善の内容

全車両アイドルプーリー保持ブラケット、アイドルプーリーを改善品に交換する。

識別 : 助手席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートに識別シール (赤色) を貼付する。

注 : は、措置する部品を示す。