

# リコール情報

令和2年12月11日開始

リコール届出番号 4861

## いすゞ エルフ / マツダ タイタンのリコールについて

対象車両をお持ちのお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。  
 ダイレクトメールまたは直接訪問でご案内致しますので、担当販売会社にご連絡いただき、  
 お早めに点検・修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合内容 小型トラックの冷凍機架装車において、冷凍機アイドルプーリ締結部の形状が不適切なため、ベルト張力によりアイドルプーリボルトに過大な応力がかかり折損するものがある。そのため、ベルトが外れて冷凍機が作動しなくなり、最悪の場合、走行中プーリが路面に落下するおそれがある。
2. 改善内容 全車両、アイドルプーリブラケット、プーリボルト、ベルト等一式を対策品に交換する。

### 3. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-NKR88YN	「エルフ」	NKR88Y-7000113～NKR88Y7000359 平成30年10月10日～令和元年7月3日	3台	
	2RG-NJR88AN		NJR88-7000824～NJR-7000769 令和元年10月17日	2台	
	2RG-NLR88AN		NLR88-7000133～NLR88-7002822 令和元年6月17日～令和2年2月6日	10台	
	2RG-NLR88AR		NLR88-7001703～NLR88-7001902 令和元年11月16日～令和元年12月23日	3台	
	2RG-NMR88AN		NMR88-7000121～NMR88-7000181 令和元年8月30日～令和2年1月17日	7台	
	2RG-NMR88N		NMR88-7000216～NMR88-7000838 令和元年5月10日～令和元年8月7日	2台	
	2RG-NPR88AN		NPR88-7000150～NPR88-7005733 令和元年7月10日～令和2年2月24日	15台	
	2RG-NPR88YN		NPR88-7000174～NPR88-7000044 平成30年11月6日～令和元年6月24日	2台	
	2RG-NPR88AN改		NPR88-7005405～NPR88-7006633 令和2年2月12日～令和2年4月14日	2台	
	マツダ		2RG-LHR88AN	「タイタン」	
2RG-LHS88AN		LHS88-7000008～LHS88-7000032 令和元年9月5日～令和元年11月5日	5台		
2RG-LJR88AN		LJR88-7000027～LJR88-7000158 令和元年9月3日～令和2年2月17日	13台		
2RG-LJS88AN		LJS88-7000001～LJS88-7000021 令和元年7月26日～令和2年1月13日	4台		
2RG-LLR88AN		LLR88-7000008～LLR88-7000026 令和元年9月16日～令和元年11月12日	3台		
2RG-LMR88N		LMR88-7000008 令和元年10月16日	1台		
2RG-LPR88AN		LPR88-7000012～LMR88-7000052 令和元年9月20日～令和元年12月13日	4台		
(計16型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年10月10日～令和2年4月14日	(計99台)		
合計				99台	

- 1、対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。
- 2、対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。